

# بررسی نقش احداث سد مخزنی طالقان بر رسوبگذاری شبکه آبیاری دشت قزوین



فصلنامه علمی تخصصی

مهندسی و مدیریت ساخت

سال اول، شماره چهارم، زمستان

۱۳۹۵

نویسنده مسئول: عباس ستوده‌نیا

آدرس ایمیل:

absotoodehniako@yahoo.com

عباس ستوده‌نیا

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی آب

سعید ستوده‌نیا

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی آب

## چکیده:

در این مطالعه، وضعیت رسوبگذاری شبکه آبیاری قزوین، قبل و بعد از احداث سد مخزنی طالقان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات رسوب حوزه نشان می‌دهد که منشاء اصلی رسوبات شبکه قبل از احداث سد مخزنی، رسوب تولید شده در حوضه آبریز رودخانه طالقان بوده است. بعد از احداث سد، قسمت اعظم این رسوبات در دریاچه سد مخزنی ته‌نشین شده و در حال حاضر آب زلال از طریق تونل انتقال به رودخانه زیاران وارد می‌گردد. با احداث سد مخزنی انتظار می‌رفت که مشکل رسوب در شبکه برطرف گردد، لکن در حال حاضر نیز رسوبگذاری در شبکه وجود دارد که در اثر عوامل مختلف می‌باشد. مثلاً با وجود حذف قسمت عمده رسوبات در مخزن سد طالقان، به علت وجود حوزه‌های آبریز میانی در حداقل خروجی تونل تا محل سد تنظیمی زیاران هنوز هم مقداری رسوب وارد شبکه آبیاری قزوین می‌گردد. از دیگر عوامل می‌توان به نامناسب بودن جاده سرویس کانال اصلی و کانال‌های درجه ۲ و ورود خاک از روی جاده‌های سرویس به داخل کانال اشاره نمود. تخلیه آوار ساختمانی به ویژه در بازه‌هایی از کانال که از نزدیکی مناطق مسکونی عبور می‌کند، ورود زباله و فاضلاب شهری به داخل کانالها، شستشوی اتومبیل در جاده سرویس کانالها، ورود آب‌های سطحی ناشی از بارندگی به داخل کانالها و نهایتاً تردد زیاد ماشین‌آلات سنگین بر روی جاده سرویس کانالها را می‌توان از جمله سایر عوامل مهم ایجاد رسوب در شبکه بر شمرده. یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد رسوب در شبکه، دستکاری در تنظیم عملکرد هیدرولیکی دریچه‌های آمیل (با قرار دادن کیسه‌های شن روی دریچه‌ها) توسط کشاورزان می‌باشد که باعث کاهش بیش از حد سرعت جریان در بالادست دریچه و تجمع رسوبات ریزدانه در بالادست دریچه آمیل و پاره شده کیسه‌های شن نیز باعث ورود رسوب درشت‌دانه به داخل کانال درست پس از دریچه آمیل می‌گردد. ضمناً از آنجا که رسوبات رودخانه طالقان (قبل از احداث سد مخزنی) هنوز در داخل کانالها وجود دارند، لذا لایروبی کل شبکه بمنظور حذف رسوبات قبلی ضروری بنظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: تأسیسات هیدرولیکی، رسوب، شبکه آبیاری قزوین، سد مخزنی طالقان، کانال آبیاری

## Dam Reservoir Sedimentation Assess The Role Of Taleqan On Qazvin Plain Irrigation Network



V. 01 No. 04 - Winter 2016

Corresponding author:  
Abbas Setoodenia

Email address:  
absotoodehniako@yahoo.com

Abbas Setoodenia

International University of Imam Khomeini (RA), Faculty of Engineering Department of Water Engineering

Said Setoodenia

Graduated Master of International University of Imam Khomeini (RA), Faculty of Engineering Department of Water Engineering

## ۱- مقدمه

عملیات ساختمانی و عمرانی با توجه به گستردگی آن، در بیشتر یکی از محدودیت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری مسئله رسوبگذاری در این شبکه‌هاست. رسوبات باعث کاهش ظرفیت و تغییر شرایط هیدرولیکی جریان گردیده و در نهایت سبب کاهش کارایی شبکه می‌شوند. تنگ‌شدگی مقطع هیدرولیکی کانال و کاهش ظرفیت آن، افزایش عمق آب کانال نسبت به عمق طراحی و در نتیجه کاهش ارتفاع آزاد (FREEBOARD) که باعث بروز مشکلاتی چون سرریز آب به بیرون کانال و شستگی خاکریز پشت لاینینگ می‌گردد از جمله مشکلاتی است که رسوبات در شبکه ایجاد می‌نمایند. از دیگر مشکلات رسوب در شبکه‌ها افزایش ضریب زبری کف و دیواره کانال و کاهش ظرفیت آن، بالاآمدگی سطح آب در پشت محل سازه‌های تنظیم جریان در اثر تجمع رسوبات، کاهش کارایی و یا از کار افتادگی سازه‌های انتقال و تنظیم جریان نظیر سیفون، آبگیر، کالورت و پل‌ها و پس زدگی جریان است که باعث تخریب پوشش کانال، جاده سرویس و آب گرفتگی اراضی مجاور کانال می‌گردد [۱]. در جهان ۲۷۰ میلیون حادته ناشی از کار اتفاقی می‌افتد که نزدیک بیا توجه به مشکلات فوق حذف رسوبات از کانال‌ها ضروری می‌باشد. از آنجا که لایروبی و تخلیه رسوبات معمولاً هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه از شبکه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و تأمین این هزینه‌ها از توان زارعین خارج می‌باشد لذا باید تمهیداتی جهت جلوگیری از ورود رسوب به شبکه بکار رود. به عنوان مثال هزینه لایروبی سالانه کانال‌های آبیاری در واشنگتن ایالات متحده در سال ۱۹۹۵ بطور متوسط ۹/۵ دلار برای هر تن رسوب بوده است [۲].

جدول ۱ مشخصات و ظرفیت کانال‌های شبکه آبیاری قزوین

نوع کانال	شکل مقطع	نوع پوشش	ظرفیت طراحی $m^3/s$	طول کانال Km	مشخصات مقطع	
					عمق (متر)	عرض کف (متر)
درجه یک	دورزنه ای	بتنی	۲۰-۲۹	۹۱	۱/۹-۲/۱	۱/۲-۴
درجه دو	دورزنه ای	بتنی	۴-۷/۶	۲۲۰	-۱/۵-۱/۶۵	۰/۸-۲
درجه سه	دورزنه ای	بتنی	۱-۱/۷	۲۲۰	۱/۶-۱/۸	۱/۶
درجه چهار	دورزنه ای	بتنی	۴-۱/۲۴	۵۶۰	-۱/۵۵-۱/۴	۱/۳-۱/۶

## ۲- مواد و روش‌ها

محدوده مورد مطالعه در استان قزوین در فاصله ۱۵۰ کیلومتری غرب شهر تهران بین عرضهای شمالی ۳۶ درجه و صفر دقیقه و ۳۶ درجه و ۲۰ دقیقه و طولهای شرقی ۴۹ درجه و ۴۰ دقیقه و ۵۰ درجه و ۳۵ دقیقه واقع شده است. شبکه آبیاری دشت قزوین با وسعتی معادل ۸۰۰۰۰ هکتار ناخالص بصورت نواری است به طول ۹۴ کیلومتر که از محدوده زیاران شروع شده و به اراضی کهک تاکستان منتهی می‌شود. عرض متوسط این نوار حدود ۸/۷ کیلومتر می‌باشد. این شبکه به طور عمده شهرهای قزوین، آبیک و همچنین بخشی از اراضی شهرستان‌های تاکستان و بوئین زهرا را در بر می‌گیرد. در شکل ۱ سیمای شبکه آبیاری قزوین ارائه شده است. مساحت خالص اراضی تحت پوشش شبکه ۵۸۰۰۰ هکتار و نیاز آبی سالیانه برای مصارف کشاورزی ۳۶۶ میلیون مترمکعب برآورد شده است. الگوی کلی کشت منطقه شامل ۵۰ درصد کشت پاییزه که بیشتر به محصول گندم و جو اختصاص دارد و ۱۵ تا ۲۵ درصد کشت بهار و ۲۵ تا ۳۵ درصد آیش می‌باشد.

### منبع تأمین آب

#### منبع تأمین آب شبکه تا قبل از بهار ۸۵


آب مورد نیاز شبکه در آن زمان توسط چاههای شخصی و تلفیقی به میزان ۹۹ میلیون مترمکعب در سال و رژیم طبیعی رودخانه طالقان به میزان ۱۸۴ میلیون مترمکعب تأمین می‌شد. در آن زمان تأسیسات انحراف آب رودخانه طالقان شامل سد انحرافی سنگبان، تونل انتقال آب طالقان (به طول ۹/۱ کیلومتر) و سد انحرافی زیاران وظیفه رساندن آب به ابتدای شبکه آبیاری قزوین را داشتند.

#### تأمین آب شبکه در حال حاضر

بعد از آبگیری سد مخزنی طالقان در بهار سال ۱۳۸۵، سهمیه آب تنظیمی این شبکه از طالقان رود به ۲۷۸ میلیون مترمکعب در سال بالغ می‌گردد. در حال حاضر سد انحرافی سنگبان در دریاچه پشت سد مخزنی به زیر آب رفته ولی سایر تأسیسات انتقال آب از حوزه طالقان رود به حوضه زیاران (تونل طالقان و سد انحرافی زیاران) در دست بهره‌برداری هستند.

#### ویژگی‌های شبکه آبیاری قزوین

شکل ۱- سیمای شبکه آبیاری قزوین

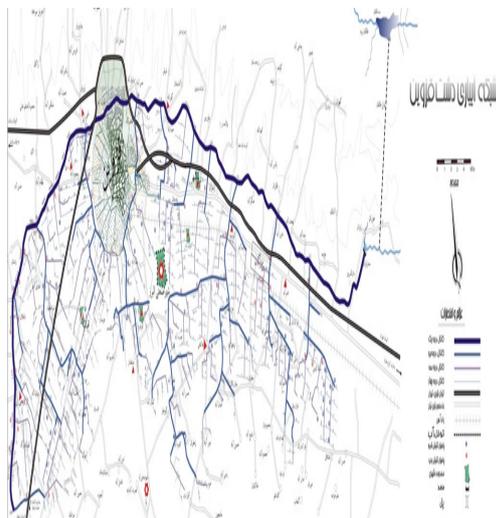

### ۳- روش تحقیق

مطالعات با بازدیدهای مکرر از سد طالقان و شبکه آبیاری قزوین انجام شد [۳].


بعضی از این بازدهها قبل از بهره‌برداری و برخی نیز بعد از بهره‌برداری از سد مخزنی طالقان بوده است. برای بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در قبل از بهره‌برداری از سد مخزنی طالقان از مطالعات انجام شده قبلی استفاده شده است. در بازدههای اخیر از نقاط معرف شبکه به ترتیب در قسمت‌های ابتدایی، میانی و انتهایی کانال اصلی و همچنین از کانال‌های L3 و L8 که طول‌ترین کانال‌های درجه ۲ هستند نمونه‌برداری رسوب انجام گرفته و برای تعیین دانه‌بندی به آزمایشگاه ارسال شده است. برای بررسی تأثیر رسوبگذاری در اراضی زراعی با بعضی از مسئولین کانون‌های آب‌بران و همچنین کشاورزان مصاحبه شد. در پایان مشکلات مشاهده شده در رابطه با رسوب در شرایط فعلی بررسی گردیده است.

#### ۴- نتایج و بحث


##### ارزیابی عوامل ایجاد رسوب در شبکه آبیاری قزوین

۱- رسوب شبکه قبل از احداث سد مخزنی  
برآورد بار رسوبی درازمدت ایستگاه گلینک در رودخانه طالقان نشان می‌دهد که روزانه به طور متوسط ۷۷۳ تن رسوب در این ایستگاه وجود داشته است. این بار رسوبی متناظر با دبی متوسط برابر با ۱۲/۲۲ متر مکعب در ثانیه بوده است [۴]. قبل از احداث سد مخزنی قسمت اعظم این رسوب در ماههای بهره‌برداری از کانال طالقان، از طریق تونل انتقال به پشت سد زیاران منتقل می‌شده است. مطالعه ۱۴ نمونه رسوب که در اسفند ۱۳۸۴ از رسوبات پشت سد زیاران توسط شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین برداشته شده نشان می‌دهد که بیشتر این رسوبات نسبتاً درشت دانه یعنی لوم شنی هستند و این بدان معنی است که ذرات رس و سیلت فرصت ته نشینی پیدا نکرده و به صورت معلق همراه با جریان آب به پایین دست منتقل شده‌اند. منحنی‌های دانه‌بندی ۶۶ نمونه رسوب که در سال ۱۳۸۴ توسط مهندسين مشاور پندام در نقاط مختلف شبکه و در کانال اصلی و کانال‌های درجه ۱ تا ۴ برداشت شده نیز مؤید این مطلب است (شکل‌های ۲ تا ۴) [۵].


گل آلود بودن آب کانال قبل از احداث سد مخزنی نیز به این دلیل بوده است. این رسوبات دانه‌ریز به همراه جریان آب به اراضی کشاورزان منتقل شده و در آنجا ته نشین می‌شد. وجود یک لایه رسوب در اراضی زیر شبکه کانال نشانگر این موضوع است

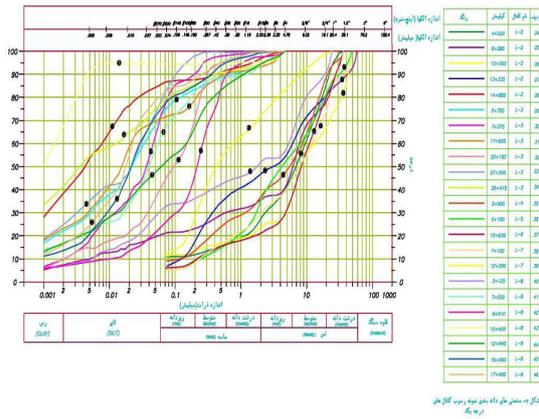

شکل ۲- منحنی‌های دانه‌بندی نمونه‌های رسوب کانال

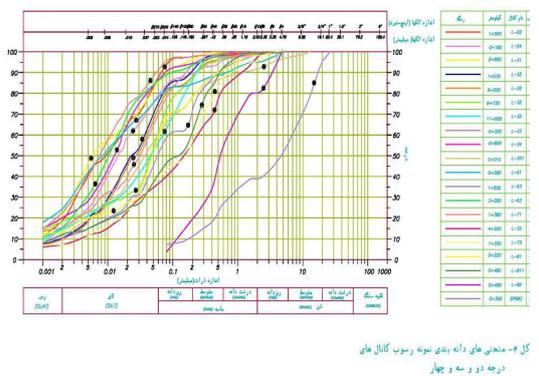


شکل ۳- منحنی‌های دانه‌بندی نمونه رسوب کانال‌های درجه یک

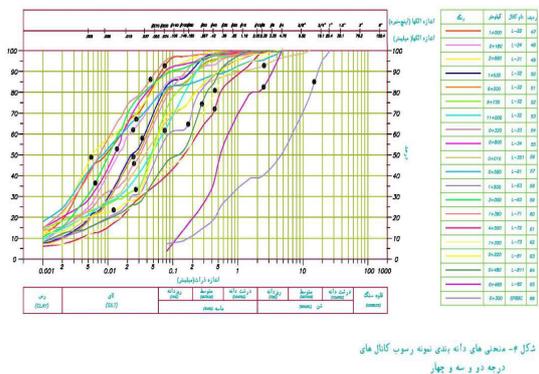

شکل ۴- منحنی‌های دانه‌بندی نمونه رسوب کانال‌های درجه دو و سه و چهار

#### رسوب شبکه بعد از احداث سد مخزنی

با احداث سد مخزنی طالقان انتظار می‌رفت که مشکل رسوب در شبکه آبیاری قزوین به نحو مؤثری برطرف گردد. در حال حاضر تنها رسوبات مربوط به حوزه‌های آبریز میانی حداقل تونل طالقان تا سد تنظیمی زیاران در سیستم وجود دارند که عمده آنها قبل از ورود به شبکه ته نشین می‌گردند. زلال بودن آب شبکه بعد از احداث سد مخزنی نیز نشان دهنده آن است که رسوب معلق به صورت مؤثر در دریاچه سد مخزنی طالقان و پشت سد تنظیمی ته‌نشین شده و آب کاملاً عاری از رسوب وارد شبکه می‌شود (شکل ۶). ولی در عین حال در بسیاری از نقاط شبکه هنوز رسوبات درشت‌دانه و ریزدانه وجود دارد. منشاء عمده این رسوبات مربوط به دوران قبل از احداث سد مخزنی است که هنوز در شبکه باقی مانده است.

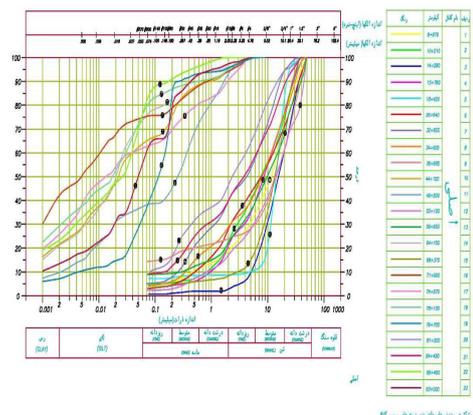

شکل ۲- منحنی‌های دانه‌بندی نمونه‌های رسوب کانال



شکل ۶- زلای آب بعد از بهره برداری از سد مخزنی فرمایش فضای سبز اطراف کانال  
شکل ۷- ورود رسوب ناشی از فرسایش فضای سبز اطراف کانال  
شکل ۸- فرسایش



شکل ۹- ورود فاضلاب یک منطقه مسکونی به داخل کانال  
شکل ۱۰- تردد کامیون ها بر روی جاده سرویس کانال اصلی  
شکل ۱۱- کامیون

به منظور بررسی وضعیت رسوب در شبکه در حال حاضر (بعد از احداث سد مخزنی) تعداد ۸ نمونه رسوب از نقاط مختلف در بهمن ۸۵ توسط این گروه تحقیقاتی برداشته شد. موقعیت محل برداشت نمونه‌های رسوب به شرح ذیل بوده است:

- در فاصله ۸۰۰ متری بعد از دومین سیفون در مسیر کانال اصلی حوالی روستای جزمه
- SS۲- ورودی آبگیر کانال L۱
- SS۳- قبل از آبگیر L۳
- SS۴- در محل تلاقی کانال‌های L۲۷ و L۳۲۱
- SS۵- قبل از انشعاب کانال L۴۲-C از کانال اصلی
- SS۶- بالادست دریاچه آمیل که جهت انشعاب کانال L۶ از کانال اصلی احداث گردیده است
- SS۷- در محل تقاطع کانال موازی کانال L۸ منشعب از A-L۹۲
- SS۸- اولین آبگیر واقع در زیر جاده قدیم تاکستان در ابتدای کانال‌های B-L۸۶


موقعیت نقاط نمونه رسوب در شکل ۱ مشخص گردیده است.

منحنی‌های دانه‌بندی این نمونه‌ها (شکل ۵) نشان می‌دهد که ۹۰٪ نمونه‌ها فقط از ماسه تشکیل شده و فقط در یک نمونه (نمونه شماره ۴) علاوه بر ماسه ذرات شن درشت دانه نیز وجود داشته است. در هیچ کدام از نمونه‌ها ذرات لای و رس مشاهده نشده است. برای بررسی عوامل رسوبگذاری در شبکه بعد از احداث سد مخزنی مطالعات میدانی انجام شده که نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که عوامل زیر را می‌توان به عنوان عوامل اصلی برشمرد:

#### الف) عبور کانال اصلی از اراضی شهری

یکی از مشکلاتی که در زمان احداث شبکه‌های آبیاری بایستی بدان توجه داشت، پیش بینی طرح جامع شهرهایی است که کانال از نزدیکی آنها می‌گذرد. به دلیل رشد بی‌رویه شهر قزوین عملاً کانال اصلی که قبل از انقلاب با شهر فاصله زیادی داشته است در حال حاضر تقریباً در مرکز شهر واقع شده و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند.

در این بازه، آب آبیاری فضای سبز اطراف کانال در محدوده شهر سبب شستشوی خاک فضایی سبز و ورود آن به داخل کانال می‌شود. این پدیده به ویژه در حد فاصل خیابان‌های شهید بابایی و بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تشدید می‌شود. شکل‌های ۷ و ۸ این موضوع را نشان می‌دهد. در همین نقطه فاضلاب یک منطقه مسکونی وارد کانال می‌شود (شکل ۹).

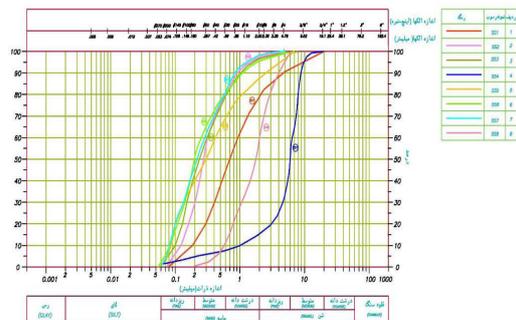

کل-د- منحنی‌های دانه‌بندی نمونه رسوب پس از احداث سد مخزنی طالقان

شکل ۵- منحنی‌های دانه‌بندی نمونه رسوب پس از احداث سد

ب) تردد زیاد ماشین‌آلات بر روی جاده سرویس در قسمت‌های میانی شبکه به ویژه از آبگیر کانال L۳ به بعد تردد ماشین‌آلات سنگین بر روی جاده سرویس کانال زیاد است. تردد زیاد کامیون‌ها بر روی جاده سرویس سبب تخریب جاده سرویس و در بعضی موارد تخریب پوشش کانال شده است. تردد کامیون‌ها علاوه بر پرتاب سنگ به داخل کانال سبب ایجاد گرد و خاک و نهایتاً ورود آن به داخل کانال می‌شود (شکل ۱۰). بعضی از این کامیون‌ها نیز خاک و آوار ساختمانی خود را به داخل کانال تخلیه می‌کنند (شکل ۱۱). در بعضی از قسمت‌هایی که تردد کامیون زیاد است به صورت غیر اصولی اقدام به تعریض جاده سرویس شده که این تعریض سبب ورود خاک به داخل کانال شده است (شکل ۱۲). در قسمت‌هایی از کانال نیز شستشوی اتمبیل در جاده سرویس سبب شسته شدن خاک جاده سرویس و سرازیر شدن آن به داخل کانال می‌گردد (شکل ۱۳).

ج) ورود رواناب سطحی حوزه‌های بالادست به داخل کانال در برخی از بازه‌های کانال اصلی رواناب ناشی از بارندگی به داخل کانال وارد می‌شود. نمونه‌هایی از این موارد در حدفاصل کانال‌های L۷ و L۸ در نزدیکی آبگیر M۸۹ و همچنین در حد فاصل کانال‌های L۸ و L۹ و در نزدیکی آبگیر M۹۳ دیده می‌شود. با توجه به کاهش سرعت آب در قسمت‌های انتهایی کانال اصلی (حدود ۹۴ کیلومتر) قسمت اعظم رسوبات در این مقطع تجمع می‌یابد به گونه‌ای که ضخامت رسوبات در این مقطع به یک متر نیز می‌رسد.

#### د) دستکاری دریاچه‌های آمیل

بعضی از دریاچه‌های آمیل موجود در مسیر کانال‌های درجه ۲ و ۳ یا صحیح‌الانس نشده‌اند و یا این که در اثر دستکاری عملکرد مناسبی ندارند. دستکاری دریاچه‌های آمیل سبب می‌شود که آب در کانال بالادست پس‌بزند و نهایتاً موج آب با ایجاد کردن خندق، سازه آمیل را دور زده و وارد مقطع کانال از پایین دست دریاچه آمیل شود. یک نمونه از این موارد در اولین سازه آمیل نصب شده بر روی کانال L۶ مشاهده می‌شود (شکل‌های ۱۴ و ۱۵). وجود ساقه‌های کنگر می‌تواند یکی از عوامل گرفتگی دریاچه آمیل باشد. در محل‌هایی که دریاچه آمیل به خوبی بسته نشده است، کشاورزان با قراردادن گونی‌های خاک بر روی پیشانی دریاچه سبب بالا رفتن سطح آب در کانال بالادست و در نتیجه آبگیری راحت‌تر دریاچه‌های خود می‌شوند. این گونی‌ها عمدتاً بعد از یک فصل زراعی در اثر تابش آفتاب پوسیده و خاک آن‌ها به مقاطع پایین دست منتقل می‌شود. در بعضی مواقع نیز برای بالا رفتن دریاچه و عبور آب بیشتر از زیر آن از این گونی‌های خاک استفاده می‌شود. (شکل شماره ۱۶)

ه) تخریب پوشش بتنی کانال‌های درجه ۲ و ۳

تخریب پوشش بتنی کانال با توجه به سرعت زیاد آب در این کانال‌ها یکی از عوامل مهم تولید رسوب در مسیر این کانال‌هاست. سرعت زیاد آب قدرت فرسایش آن را بالا برده و سبب تخریب سریع جداره خاکی کانال و انتقال رسوب به پایین دست می‌شود. شکل شماره ۱۷ موردی از تخریب را که در ۱ کیلومتر ۱+۲۲۰ کانال L۸ اتفاق افتاده است نشان می‌دهد.

(و) نشت آب از سازه‌ها

نشت آب از برخی سازه‌ها و انسداد مجاری با توجه به عمر زیاد برخی سازه‌های موجود در کانال‌های درجه ۲ و ۳ و عدم کارآرایی مناسب لاستیک‌های آب بند آنها کشاورزان را وادار می‌کند برای آب بندی دریاچه‌ها از خاک استفاده کنند. نمونه‌ای از این گونه آب بندی در شکل شماره ۱۸ ارائه شده است.

(ز) ساخت سازه‌های موقت خاکی برای عبور دام و انسان در بعضی از قسمت‌های کانال‌های درجه ۲ و ۳، به دلیل کوچکی مقطع کانال و عدم وجود پل مناسب برای عبور دام و انسان، سازه‌های موقت خاکی ساخته شده است که سبب انتقال خاک به پایین دست می‌شود.

(ح) مسائل مربوط به رسوب در کانال‌های درجه ۴ با توجه به این که کانال درجه ۴ آخرین کانال‌های شبکه قبل از ورود آب به مزارع هستند، متأثر از رسوب انتقال یافته از کانال‌های بالادست خود هستند. علاوه بر آن موارد دیگری نیز وجود دارد که سبب به وجود آمدن رسوب در این کانال‌ها شده است که آنها را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

در بعضی از مناطق سطح آب کانال درجه ۴ پایین تر از اراضی اطراف می‌باشد و به دلیل سوار نشدن آب بر روی اراضی پائین دست، کشاورزان مجبور شده‌اند کانال را در بالادست شکسته و آب را به اراضی خود منتقل کنند. برای سوار شدن آب در این نقاط از بندهای موقتی استفاده می‌شود که از گونی‌های خاک و شن ساخته شده‌اند. خاک درون این گونی‌ها پس از پاره شدن گونی‌ها در کف کانال‌های درجه ۴ ته نشین می‌شود. نمونه‌ای از این گونه بهره‌برداری را می‌توان در کانال قوشچی منشعب از کانال اسماعیل آباد (L۶) مشاهده نمود. (شکل‌های ۲۰ و ۲۱) عدم بهره‌برداری و یا بهره‌برداری بدون مراقبت از کانال و همچنین تخریب پوشش بتنی باعث کاهش سرعت جریان و نهایتاً سبب پر شدن مقطع کانال از رسوبات و رشد علف‌های هرز شده است (شکل ۲۲).



شکل ۱۲- ورود خاک به کانال در اثر تعریف جاده سربیس  
شکل ۱۳- آثار شستوی اتومبیل بر روی جاده سربیس کانال  
شکل ۱۴- نتایج دستکاری دریاچه آمیل



شکل ۱۵- نتایج دستکاری دریاچه آمیل  
شکل ۱۶- تنظیم دریاچه آمیل با گونی خاک بر روی L8  
شکل ۱۷- تخریب پوشش کانال L1 در ۱+۴۲۰ کیلومتر



شکل ۱۸- آب بندی دریاچه با خاک در کانال L6  
شکل ۱۹- سازه موقت برای عبور دام و انسان بر روی کانال L8  
شکل ۲۰- شکستن دیواره کانال اسماعیل آباد



شکل ۲۱- عبور آب با توله در اراضی مرتفع  
شکل ۲۲- پر شدن مقطع کانال درجه ۲ از رسوب و رشد علف‌های هرز

#### ۴- نتیجه‌گیری

به‌منظور کاهش رسوب در شبکه می‌توان راهکارهای ذیل را ارائه نمود:

۱- لایروبی کلی شبکه بمنظور حذف رسوبات برجای مانده از قبل از احداث سد طاقان

۲- عملیات اجرایی آبخیزداری از جمله احداث سازه‌های توربینگی و افزایش تراکم پوشش گیاهی و همچنین جلوگیری از چرای بی‌رویه در حوضه آبریز رودخانه زیاران.

۳- رسوب‌زدایی سد زیاران با شیوه متداول (مخلوط کردن آب رودخانه با رسوب توسط بیل مکانیکی و انتقال آن به پائین دست از زیر دریاچه قطاعی سد (در فصول غیر زراعی) در کوتاه مدت

۴- بازنگری در طراحی قسمت‌هایی از شبکه و همچنین تعمیرات اساسی جاده سربیس‌ها و پوشش کانال‌ها و دریاچه‌ها و سایر سازه‌ها و در کنار آن ارتقاء فرهنگ عمومی در جهت بهره‌برداری بهینه از شبکه موجود ضروریست.

۵- مشارکت دادن کشاورزان در امور مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری شبکه مانند انجام عملیات لایروبی و بازسازی مقاطع تخریب شده از طریق تشکیل‌های آبربران

۶- رفع کلیه علل و عوامل رسوبگذاری در شبکه که در بخش‌های پیشین به آن اشاره گردید.

#### مراجع

[1] De peweg, H., Mendez, N. (2002). Sediment transport in irrigation canals, Irrigation and Drainage, 51(2),167-179.

[2] Reckendorf, F. (1995). Sedimentation in Irrigation Water Bodies, Reservoirs, Canals, and Ditches, Working Paper No. 5, Natural Resources Conservation Service.

[۳] ستوده‌نیا، ع.، عسکری، م.، کاکاجی، ع.ا.، شیخ‌حسینی، م. (۱۳۸۵). راهکارهای انتقال مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به تشکل‌های خصوصی (پایلویت شبکه آبیاری دشت قزوین).

[۴] مهندسین مشاور آبران. (۱۳۸۴). مطالعات مرحله اول طرح جامع تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان قزوین.

[۵] مهندسین مشاور پندام. (۱۳۸۴). مطالعات بازنگری شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین.